

DV: Utvalgte skaderegistreringer

26/08/2019

 Utvalget omfatter skader med skadesgrad ≥ 2 og begrenset til element B, H og K (Grunnen, Autovern/rekkverk og Utstyr)

Sortering: 1: elem.type 2: byggverksnr.

Element	Byggv.nr.	Byggverksbetegnelse	Karakter	Tilstandsbeskrivelse	Utbedringsarbeide	Foreslått Rep. år og kostnad	
B Grunnen	2	Vangkroken bro	3	Vegetasjon nær byggverk i sørvest.	Vegetasjon fjernes.	2018	3
B Grunnen	14	SVA-Løkeberg Bro 02-482	4	Manglende fjerning av materialer som er lagret under brua i øst. Se foto nr. 201601025 under C Underbygning / C12 Vegg.	Grunnen ryddes.	2017	5
B Grunnen	16	Bro i Halvorsveien	3	Vegetasjon nær byggverk i nordvest og nordøst.	Vegetasjon fjernes.	2018	5
B Grunnen	16	Bro i Halvorsveien	2	Erosjon i nordvest.	Sikring mot erosjon av fylling.	2018	20
B Grunnen	19	Bjørum bro	2	Erosjon i nordvest og nordøst på grunn av manglende avløp.	Etablering av avløp til opsamling av regnvann i nord. Afløpsbrønd etableres med utløp i elva.	2018	40
B Grunnen	19	Bjørum bro	3	Vegetasjon nær byggverk i nordøst.	Vegetasjon fjernes.	2018	8
B Grunnen	29	Guriby bro	4	Tre veltet og setter opp av brua i sørvest.	Tre fjernes.	2017	5
B Grunnen	30	Vertshus bro	3	Skråning i sørøst er skredet ned/sammen.	Sikring av skråning.	2018	30
B Grunnen	36	Gangbro Østerås Skole	2	Steiner i skråningsbeskyttelse sitter løs i øst og vest - steiner kan risikere å falle mot veien.	Sikring av skråningsbeskyttelse mot å falle mot veien.	2018	5
B Grunnen	36	Gangbro Østerås Skole	3	Vegetasjon nær byggverk i øst.	Vegetasjon fjernes i øst.	2018	10

DV: Utvalgte skaderegistreringer

26/08/2019

Utvalget omfatter skader med skadesgrad ≥ 2 og begrenset til element B, H og K (Grunnen, Autovern/rekkverk og Utstyr)

Sortering: 1: elem.type 2: byggverksnr.

Element	Byggv.nr.	Byggverksbetegnelse	Karakter	Tilstandsbeskrivelse	Utbedringsarbeide	Foreslått Rep. år og kostnad
B Grunnen	40	Prof. Kohts vei	3	Vegetasjon nær byggverk i nord.	Vegetasjon fjernes.	2018 5
B Grunnen	42	Gangbro Haslum skole	2	Tre nær byggverk i nordøst.	Tre fjernes.	2018 2
B Grunnen	45	Rud gangbro	2	Erosjon ved bruender i nordvest og sør på grunn av utilstrekkelig / manglende bortledning av vann.	Etablering av avvanning ved bruender i nordvest og sør.	2020 25
B Grunnen	46	Bryn skole gangbro	2	Tett vegetasjon i nord.	Tett vegetasjon beskjæres/fjernes.	2018 3
B Grunnen	48	Nesveien gangbro	2	Tre nær byggverk i nordøst.	Tre fjernes.	2018 2
B Grunnen	49	Rud gård gangbro	3	Vegetasjon nær byggverk i øst og vest samt ved søyle i øst.	Vegetasjon fjernes.	2018 7
B Grunnen	50	Gangbro Evjebakken	2	Vegetasjon nær og på byggverk i vest.	Vegetasjon fjernes.	2018 5
B Grunnen	52	Tangen Gangbro	2	Tre nær byggverk i sørøst.	Tre fjernes.	2019 3
B Grunnen	65	Annikveien bro	3	Utrasing av steinsatt skråning på grunn av erosjon i nordvest og sørvest.	Bygge opp steinsetting på nytt i nordvest og sørvest.	2018 50
B Grunnen	68	Vensås bro	3	Vegetasjon nær byggverk i nordøst og sørøst.	Vegetasjon fjernes.	2018 15
B Grunnen	76	Franzefoss gangbro	2	Tre vokser i skråningsbeskyttelse i nord og sør.	Tre fjernes.	2018 2
B Grunnen	90	Franzefoss bro	2	Vegetasjon mellom steiner i skråningsbeskyttelse i nord og sør.	Vegetasjon fjernes.	2019 5

DV: Utvalgte skaderegistreringer

Utvalget omfatter skader med skadesgrad ≥ 2 og begrenset til element B, H og K (Grunnen, Autovern/rekkverk og Utstyr)

Sortering: 1: elem.type 2: byggverksnr.

Element	Byggv.nr.	Byggverksbetegnelse	Karakter	Tilstandsbeskrivelse	Utbedringsarbeide	Foreslått Rep. år og kostnad
B Grunnen	107	Bru Leif Tronstads plass	2	Begynnende erosjon i sørvest.	Etablering av beskyttelse mot erosjon.	2019 5
B Grunnen	114	Smedhella bro	2	Tre veltet i elva nær byggverk i nordøst.	Tre fjernes.	2018 2
B Grunnen	118	Valler gangbro	2	Tre nær byggverk i sørvest.	Tre fjernes.	2018 2
B Grunnen	119	Bro Hamangsskogen	2	Tett vegetasjon nær byggverk i sørøst og sørvest.	Tett vegetasjon fjernes.	2019 5
B Grunnen	124	Sleiverud bro	2	Vegetasjon / tre nær byggverk i sørøst og sørvest.	Vegetasjon / tre fjernes.	2018 2
B Grunnen	128	Skollerudveien bro	3	Utrasing av steinsatt skråning i sørøst på grunn av erosjon.	Bygge opp steinsetting på nytt.	2019 10
B Grunnen	139	Bro i Heggelia	2	Vegetasjon nær byggverk i sørvest, sørøst og nordøst.	Vegetasjon bør fjernes.	2019 5
B Grunnen	141	Kjørebros Gjønnestjødet	2	Begynnende erosjon under landkar i sørvest.	Beskyttelse mot erosjon.	2022 10
B Grunnen	141	Kjørebros Gjønnestjødet	2	Tett vegetasjon ved landkar i sørøst og sørvest.	Tett vegetasjon fjernes i sørøst og sørvest.	2019 5
B Grunnen	145	Kulvert nr 1 - Bakstefløy	2	Tett vegetasjon nær byggverk i øst og vest.	Tett vegetasjon fjernes.	2019 10
B Grunnen	146	Kulvert nr 2- Breskehaugsstien	2	Skråningsbeskyttelse utskredet i sørøst og nordvest på grunn av erosjon.	Sikring av skråningsbeskyttelse.	2019 10

DV: Utvalgte skaderegistreringer

26/08/2019

Utvalget omfatter skader med skadesgrad ≥ 2 og begrenset til element B, H og K (Grunnen, Autovern/rekkverk og Utstyr)
Sortering: 1: elem.type 2: byggverksnr.

Element	Byggv.nr.	Byggverksbetegnelse	Karakter	Tilstandsbeskrivelse	Utbedringsarbeide	Foreslått Rep. år og kostnad
B Grunnen	158	Gangbro Tjernsrud gangvei	2	Vegetasjon nær byggverk i sørøst og nordøst.	Vegetasjon nær byggverk i sørøst og nordøst fjernes.	2018 5
B Grunnen	189	Kulvert 12 B Gjønnesgjordet gangvei	2	Tett vegetasjon ved vinge i nordvest.	Tett vegetasjon fjernes ved vinge i nordvest.	2019 8
B Grunnen	195	Kulvert 18 B- Gullhaug gangvei	2	Tett vegetasjon ved vinge i øst og vest.	Tett vegetasjon fjernes ved vinge i øst og vest.	2019 5
B Grunnen	195	Kulvert 18 B- Gullhaug gangvei	2	Erosjon under vinge i nordøst, nordvest, og sørøst - verst i nordvest.	Beskyttelse mot erosjon.	2019 20
B Grunnen	207	Kulvert 27 Kolsåsstien	2	Vegetasjon nær byggverk i nordvest, nordøst, sørvest og sørøst.	Vegetasjon fjernes.	2019 10
B Grunnen	211	Kulvert nr 31 A Rudsbekken	2	Vegetasjon nær byggverk i sørvest.	Vegetasjon fjernes.	2019 2
B Grunnen	229	Rigmorsbrygga	2	Peler D2, E2, F1: Mindre utvasking i vannsonen. Peler er generelt i god stand.	Se ovenfor.	0 0
B Grunnen	229	Rigmorsbrygga	3	Pel C1, C2, D1, D2, F2: Liten overdekning og dårlig betong har ført til armeringskorrosjon og avskalling/forvitring av peler.	Kostnaden er angitt for alle peler. Pelene avrenses ved høytrykksspuling, avskallinger og løs betong fjernes, peler behugges og omstøpes med betongkappe og "ishud".	2020 1050
B Grunnen	229	Rigmorsbrygga	2	Pel B2, E2: Det har oppstått vertikale	Se nedenfor.	0 0

DV: Utvalgte skaderegistreringer

Utvalget omfatter skader med skadesgrad ≥ 2 og begrenset til element B, H og K (Grunnen, Autovern/rekkverk og Utstyr)
 Sortering: 1: elem.type 2: byggverksnr.

Element	Byggv.nr.	Byggverksbetegnelse	Karakter	Tilstandsbeskrivelse	Utbedringsarbeide	Foreslått Rep. år og kostnad	
				riss primært i kappestøppet.			
B Grunnen	229	Rigmorsbrygga	3	Pel B2: Avskalling og armeringskorrosjon i og over vannsonen på grunn av for liten overdekning.	Se nedenfor.	0	0
H Utstyr	2	Vangkroken bro	3	Graffiti i vest.	Graffiti fjernes ifm. maling av rekkverk.	2018	0
H Utstyr	2	Vangkroken bro	2	Oppflisning av gelender i nordvest.	Utskiftning av skadet gelender.	2018	5
H Utstyr	2	Vangkroken bro	3	Pullerter i betong med riss og sprekker med kalkutfelling i øst og vest.	Pullerter i øst og vest sandblåses og overflatebehandles.	2018	37
H Utstyr	2	Vangkroken bro	2	Nedslitt malingsbelegget.	Rekkverk males ifm. ovenstående.	2018	20
H Utstyr	12	Muserud I	3	Dårlig/manglende festing av rekkverkstolpe i nordvest. Rekkverk er ikke påkjørselssikker med den nåværende fastgjørelse. Formodentlig reparasjon etter påkjørsel.	Nytt autovern etableres ifm. etablering av nye kantdrager.	2018	80
H Utstyr	14	SVA-Løkeberg Bro 02-482	2	Rekkverk under brua er deformert i sørvest og er i svært dårlig forfatning. Videre er nettingskjerm ikke ført til grunnen.	Rekkverk utskiftes i sørvest.	2018	20
H Utstyr	14	SVA-Løkeberg Bro 02-482	2	Rekkverk i nordøst er veltet på grunn av erosjon i grunnen/fylling.	Rekkverk løftes opp og rekkverk stabiliseres.	2018	25

DV: Utvalgte skaderegistreringer

26/08/2019

Utvalget omfatter skader med skadesgrad ≥ 2 og begrenset til element B, H og K (Grunnen, Autovern/rekkverk og Utstyr)

Sortering: 1: elem.type 2: byggverksnr.

Element	Byggv.nr.	Byggverksbetegnelse	Karakter	Tilstandsbeskrivelse	Utbedringsarbeide	Foreslått Rep. år og kostnad	
H Utstyr	16	Bro i Halvorsveien	2	Korrosjon på avløpsrør av stål øst og vest.	Avløpsrør skiftes ut.	2018	20
H Utstyr	19	Bjørum bro	2	Rekkverk med overflatekorrosjon.	Se ovenfor.	0	0
H Utstyr	19	Bjørum bro	2	Brudd i rekkverkstolpe i nordøst.	Nyt rekkverk etableres.	2022	70
H Utstyr	22	Ringstadbekkveien bro	2	Graffiti på rekkverk på brua i vest og graffiti på rekkverk under brua i sørøst.	Graffiti fjernes.	2019	8
H Utstyr	27	Kirkeby bro	2	Malingsbelegget er nedslitt og der er overflatekorrosjon.	Malingsbelegget fornys ifm. E2 Slitelag/fuktisolasjon. Defekte stålele skiftes ut.	2018	50
H Utstyr	29	Guriby bro	2	Manglende opprydning ved lager i sør.	Opprydning ved lager i sør.	2018	5
H Utstyr	30	Vertshus bro	2	Malingsbelegget er nedslitt.	Se nedenfor.	0	0
H Utstyr	30	Vertshus bro	2	Oppflisning av rekkverk flere steder i øst og vest.	Utskiftning av skadet tre og fornying av malingsbelegget.	2021	15
H Utstyr	30	Vertshus bro	3	Manglende rengjøring av lager og lageravsats forhindrer bevegelse i sør.	Lageravsatt rengjøres.	2018	8
H Utstyr	33	Gangbro Stabekk	2	Rekkverk deformert i nordvest, sørvest og nordøst, spesielt i nordøst med ødelagt nettingskjerm.	Rekkverk utskiftes i nordøst.	2019	10
H Utstyr	33	Gangbro Stabekk	2	Fugeslip i samling mellom kantdrager og landkar ved bruender.	Nye fuger etableres.	2019	10

DV: Utvalgte skaderegistreringer

26/08/2019

Utvalget omfatter skader med skadesgrad ≥ 2 og begrenset til element B, H og K (Grunnen, Autovern/rekkverk og Utstyr)

Sortering: 1: elem.type 2: byggverksnr.

Element	Byggv.nr.	Byggverksbetegnelse	Karakter	Tilstandsbeskrivelse	Utbedringsarbeide	Foreslått Rep. år og kostnad
H Utstyr	36	Gangbro Østerås Skole	4	Nettingskerm med brudd i sørøst.	Nettingskerm utskiftes.	2018 5
H Utstyr	38	Gangbro Kloppa	2	Manglende utstikk på vannavløpene på underside brudekke har ført til fuktbelastning af betong ved veggskive og underside brudekke.	Avløpene forlenges.	2018 10
H Utstyr	40	Prof. Kohts vei	2	Deformasjon av rekkverkstolpe i sørvest med brudd mellom rekkverkstolpe og gelender.	Rekkverkstolpe utskiftes.	2018 10
H Utstyr	41	Gangbro Snarøya skole	2	Trinn i betong i sørvest med grove riss og med hvite og brune utfellingener.	Trinn utskiftes.	2024 100
H Utstyr	41	Gangbro Snarøya skole	3	Rekkverkstolpe i tre med brudd i V.	Rekkverkstolpe utskiftes.	2018 5
H Utstyr	42	Gangbro Haslum skole	2	Graffiti i sørvest.	Graffiti fjernes.	2021 2
H Utstyr	42	Gangbro Haslum skole	2	Vegetasjon igjennom trapp i sørvest.	Vegetasjon fjernes.	2018 3
H Utstyr	42	Gangbro Haslum skole	2	Graffiti på håndlist i øst.	Graffiti fjernes.	2021 2
H Utstyr	43	Gimleveien gangbro	2	Malingsbelegget er nedslitt og der er overflatekorrosjon.	Malingsbelegget fornys.	2019 10
H Utstyr	43	Gimleveien gangbro	3	Rekkverk i sør med graffiti.	Graffiti fjernes.	2019 5
H Utstyr	44	Presteveien gangbro	2	Algevekst på gelender i nordøst.	Alger fjernes og gelender males.	2018 8
H Utstyr	44	Presteveien gangbro	3	Graffiti på rekkverk i nordøst.	Graffiti fjernes.	2018 10

DV: Utvalgte skaderegistreringer

26/08/2019

Utvalget omfatter skader med skadesgrad ≥ 2 og begrenset til element B, H og K (Grunnen, Autovern/rekkverk og Utstyr)

Sortering: 1: elem.type 2: byggverksnr.

Element	Byggv.nr.	Byggverksbetegnelse	Karakter	Tilstandsbeskrivelse	Utbedringsarbeide	Foreslått Rep. år og kostnad
H Utstyr	45	Rud gangbro	2	Nedslitt malingsbelegget med korrosjon i vest.	Malingsbelegget fornyes.	2020 20
H Utstyr	46	Bryn skole gangbro	2	Graffiti på rekkverk enkelte steder.	Graffiti fjernes.	2022 2
H Utstyr	46	Bryn skole gangbro	2	Graffiti på trapp i sørøst.	Graffiti fjernes.	2022 2
H Utstyr	50	Gangbro Evjebakken	2	Vegetasjon igjennom trapp i sørvest.	Vegetasjon fjernes.	2018 3
H Utstyr	50	Gangbro Evjebakken	2	Nivåforskell (8-9 cm) i sørvest mellom trapp og brua.	Nivåforskell udlignes.	2019 5
H Utstyr	55	Kinoveienbroen	3	Manglende bortledning av vann på brua ved bruender i øst og vest, giver lekkasje mellom brudekke og landkar.	Etablering av avvanning i øst og vest.	2018 30
H Utstyr	55	Kinoveienbroen	2	Overflatekorrosjon på lager og bolte i vest og øst.	Se D3 Kasse.	0 0
H Utstyr	55	Kinoveienbroen	3	Manglende rengjøring av lager og lageravsats.	Lageravsatt rengjøres.	2018 5
H Utstyr	55	Kinoveienbroen	2	Krakeleringer i fugeterskel i øst og vest.	Reparasjon av fugterskel.	2018 5
H Utstyr	55	Kinoveienbroen	2	Stålskinne mangler i fugeterskel i øst.	Innsetting av stålskinne.	2018 2
H Utstyr	57	Gangbro Bryn grusbane	2	Utbøyning av rekkverk etter påkjørsel	Oppretting av rekkverk	2020 5
H Utstyr	57	Gangbro Bryn grusbane	2	Liten sprekk over fuge. På sidene er det ikke noe slitelag/fuge henover	Den gamle fugen skjæres opp i både øst og vest og fylles med fugemasse	2020 25

DV: Utvalgte skaderegistreringer

26/08/2019

Utvalget omfatter skader med skadesgrad >=2 og begrenset til element B, H og K (Grunnen, Autovern/rekkverk og Utstyr)

Sortering: 1: elem.type 2: byggverksnr.

Element	Byggv.nr.	Byggverksbetegnelse	Karakter	Tilstandsbeskrivelse	Utbedringsarbeide	Foreslått Rep. år og kostnad	
				ikke noe skadegrade henover samlingen.	øst og vest og fylles med fagemasse innen 5 år. I slitelaget legges en asfaltfuge.		
H Utstyr	57	Gangbro Bryn grusbane	2	Graffiti på rekkverk flere steder.		0	0
H Utstyr	57	Gangbro Bryn grusbane	3	Råteskadet sparkelist gir dårlig sikring for trafikkanter og ser stygt ut.	Utskifting innen 1 år.	2020	5
H Utstyr	57	Gangbro Bryn grusbane	3	Skade på plank i sparkelist på grunn av brøyteplog.	Utskifting innen 1 år.	2020	5
H Utstyr	60	Gangbru Spikerfallet	2	Manglende bolte i rekkverksamling ved festing av rekkverk på kantdrager i sørvest.	Montering av ny bolte.	2018	3
H Utstyr	60	Gangbru Spikerfallet	2	Fugeslip i samling mellom kantdrager og landkar ved bruender i øst og vest.	Nye fuger etableres.	2018	10
H Utstyr	66	Claude Monets allè bro	2	Graffiti i nordvest.	Graffiti i nordvest fjernes.	2022	2
H Utstyr	74	Kolleveien bro	2	Graffiti i øst og vest.	Graffiti fjernes.	2019	5
H Utstyr	74	Kolleveien bro	2	Håndlist med brudd i nordøst.	Ny håndlist etableres.	2019	2
H Utstyr	75	Strand Gangbro	2	Graffiti i øst og vest.	Graffiti fjernes.	2019	5
H Utstyr	90	Franzefoss bro	3	Rekkverk med brudd og manglende festing til kantdrager flere steder i øst og vest.	Rekkverk utskiftes ifm. støping av nye kantdrager.	2019	300

DV: Utvalgte skaderegistreringer

Utvalget omfatter skader med skadesgrad ≥ 2 og begrenset til element B, H og K (Grunnen, Autovern/rekkverk og Utstyr)
Sortering: 1: elem.type 2: byggverksnr.

Element	Byggv.nr.	Byggverksbetegnelse	Karakter	Tilstandsbeskrivelse	Utbedringsarbeide	Foreslått Rep. år og kostnad
H Utstyr	101	Gangbru Løkketangen	2	Graffiti i øst og vest.	Graffiti fjernes.	2022 5
H Utstyr	102	Åsbråtan gangbro	2	Fugeslip i samling mellom kantdrager og landkar ved bruender.	Nye fuger etableres.	2018 10
H Utstyr	103	Langleiken gangbro	2	Defekt fuge i nordøst og vest i samling mellom kantdrager og landkar.	Nye fuger etableres.	2019 5
H Utstyr	103	Langleiken gangbro	3	Rekkverk med utbøyning i sørøst - barnhode kan komme inn mellom balustre.	Reparasjon av rekkverk.	2018 5
H Utstyr	104	Ny Remsa- Jongsåsveien	2	Graffiti på rekkverk i sørvest.	Graffiti fjernes.	2022 2
H Utstyr	104	Ny Remsa- Jongsåsveien	2	Rekkverk med graffiti.	Graffiti fjernes.	2022 5
H Utstyr	110	Mølladammen bro	2	Rekkverk i stål og betong. Betong med graffiti flere steder.	Graffiti fjernes.	2022 8
H Utstyr	110	Mølladammen bro	2	Vannavløpene i øst er plassert over vegg. Dette fører til fuktbelastning av betongen.	Avløpene forlenges og bedre avvaningsforhold opprettes i forbindelse med element E2 Slitelag / fuktisolering.	2019 15
H Utstyr	110	Mølladammen bro	2	Lekkasje ved lager i øst, da vannavløpene er plassert tett ved lager, se også H16 Vannavløp/drenssystem.	Se H16 Vannavløp/drenssystem.	0 0
H Utstyr	111	Bærums verk gangro "Kuba"	2	Utbøyning av rekkverk i nordøst etter påkjørsel.	Rekkverk repareres / skiftes.	2022 10

DV: Utvalgte skaderegistreringer

26/08/2019

Utvalget omfatter skader med skadesgrad ≥ 2 og begrenset til element B, H og K (Grunnen, Autovern/rekkverk og Utstyr)

Sortering: 1: elem.type 2: byggverksnr.

Element	Byggv.nr.	Byggverksbetegnelse	Karakter	Tilstandsbeskrivelse	Utbedringsarbeide	Foreslått Rep. år og kostnad
H Utstyr	111	Bærum's verk gangro "Kuba"	2	Tilstøtende rekkverk i nordøst med graffiti.	Graffiti fjernes.	2022 5
H Utstyr	114	Smedhella bro	3	Større utbøyning av rekkverkstolper i øst og vest etter påkjørsel.	Rekkverk skiftes ut.	2019 50
H Utstyr	118	Valler gangbro	2	Manglende utstikk på vannavløpene på underside brudekke har ført til fuktbelastning af betong.	Avløpene forlenges.	2019 10
H Utstyr	119	Bro Hamangsskogen	2	Rekkverk deformert etter påkjørsel i vest, hvor enkelte samlinger mellom håndlist og rekkverksstolpe er ødelagt.	Rekkverk repareres i vest.	2019 5
H Utstyr	124	Sleiverud bro	2	Utbøyning av rekkverk etter påkjørsel og manglende bolt i rekkverksamling i nordøst.	Rekkverk repareres og ny bolt monteres i nordøst.	2018 10
H Utstyr	125	Gangbro Hagelund	2	Graffiti på rekkverk.	Graffiti fjernes.	2022 5
H Utstyr	135	Snaret bro	2	Graffiti på betongrekkverk i sørvest.	Graffiti fjernes i sørvest.	2019 2
H Utstyr	135	Snaret bro	2	Stor avskalling av betongrekkverk i nordøst med frilagt armering med overflatekorrosjon.	Mekanisk reparasjon.	2019 5
H Utstyr	136	Kloppa 2	2	Pullert med graffiti i sørøst.	Graffiti fjernes.	2022 2
H Utstyr	136	Kloppa 2	2	Rekkverk med graffiti i øst og vest.	Nytt malingsbelegg på rekkverk.	2022 10

DV: Utvalgte skaderegistreringer

26/08/2019

Utvalget omfatter skader med skadesgrad ≥ 2 og begrenset til element B, H og K (Grunnen, Autovern/rekkverk og Utstyr)

Sortering: 1: elem.type 2: byggverksnr.

Element	Byggv.nr.	Byggverksbetegnelse	Karakter	Tilstandsbeskrivelse	Utbedringsarbeide	Foreslått Rep. år og kostnad	
H Utstyr	140	Nye Stabekk skole gangbro	2	Graffiti i sørvest.	Graffiti fjernes.	2019	2
H Utstyr	149	Gangbro Køla I	2	Betongpullert med graffiti i nordøst og nordvest.	Graffiti fjernes.	2022	2
H Utstyr	149	Gangbro Køla I	2	Betongpullert i nord og sør med avskalling på grunn av feilmontering av rekkverk.	Mekanisk reparasjon og ny festing av rekkverk.	2019	10
H Utstyr	152	Bro John Strandsruds vei	2	Defekt lys under brua på grunn av hæverk.		0	0
H Utstyr	152	Bro John Strandsruds vei	2	Fugeslip i samling mellom kantdrager og landkar ved bruender.	Nye fuger etableres.	2020	5
H Utstyr	152	Bro John Strandsruds vei	2	Utbøyning av rekkverk i nordøst etter påkjørsel.	Repareres/skiftes ut.	2020	20
H Utstyr	153	Forneburingen I-GrøntdradAA	2	Manglende bortledning av vann på brua ved bruende i nordvest, giver lekkasje mellom brudekke og landkar.	Etablering av avvanning i nordvest.	2019	15
H Utstyr	154	Forneburingen II	2	Manglende bortledning av vann på brua ved bruender i nordvest og sørvest, giver lekkasje mellom brudekke og landkar.	Etablering av avvanning i nordvest og sørvest.	2019	25
H Utstyr	158	Gangbro Tjernsrud gangvei	2	Malingsbelegget på rekkverk er nedslitt og der er begyndende overflatekorrosjon.	Se nedenfor.	0	0

DV: Utvalgte skaderegistreringer

26/08/2019

Utvalget omfatter skader med skadesgrad ≥ 2 og begrenset til element B, H og K (Grunnen, Autovern/rekkverk og Utstyr)

Sortering: 1: elem.type 2: byggverksnr.

Element	Byggv.nr.	Byggverksbetegnelse	Karakter	Tilstandsbeskrivelse	Utbedringsarbeide	Foreslått Rep. år og kostnad
H Utstyr	158	Gangbro Tjernsrud gangvei	2	Barn kan falle mellom tredekke og føringsskinne.	Nytt rekkverk etableres i forbindelse med D Overbygning / D21 Hovedbjelke.	2022 35
H Utstyr	192	Kulvert 16 - Gliterudveien gangvei	2	Defekt lys under brua på grunn av hærverk.	Lys repareres.	2018 5
H Utstyr	192	Kulvert 16 - Gliterudveien gangvei	3	Smuss og løv er i ferd med å tette dreneringsrenne i nord og sør.	Dreneringsrenne rengjøres.	2018 2
H Utstyr	211	Kulvert nr 31 A Rudsbekken	3	Manglende lys under kulvert.	Lys etableres.	2018 5
H Utstyr	212	Kulvert 31 B Dønski II 02-0720	3	Manglende lys under kulvert.	Lys etableres.	2018 5
K Annet element	65	Annikveien bro	2	Tre og grener blokkerer elva i vest.	Tre og grener fjernes.	2018 3
K Annet element	111	Bærum's verk gangro "Kuba"	2	Handlevogn i elva i nordøst.	Handlevogn fjernes.	2018 1
K Annet element	114	Smedhella bro	2	Sykkel ligger i elva i øst.	Sykkel fjernes.	2018 2