

Enkel inspeksjon

10-11-2016

29 K-29	Guriby bru Guribu bru	Veinavn 1006 Lommedalsveien	km 0,0000	Brubestyrer Bærum Kommune Hovedkarakter 1	Utført dato/av tekniker 15-09-2016 Sweco A/S/DKMDAJ	Neste inspeksjon 2020			
Skadebeskrivelse, årsak og plassering		Skadetype Skadeårsak	Skadegrad B T V M	Vedlikeholdstiltak	Antal foto	Spesi al- insp.	Anbef. rep.år	Pris 1000 kr	Låst rep. år
A Felleskostnader	A Felleskostnader Brua er generelt i fornuftig vedlikeholdstilstand, dog anbefales det å etablere nyt slitelag. Videre bør der utføres reparasjoner av landkar.	Ikke aktuell Ikke aktuell	0 0 0 0		2				
B Grunnen	B4 Fylling Tre veltet og setter opp av brua i sørvest.	83 Manglende opprydding /fjerning 40 Manglende drift/vedlikehold	0 0 4 0	Tre fjernes.	1		2017	5	
C Underbygning	C12 Vegg Unnerskylning av vegg i sør.	22 Erosjon 64 Strømlast	0 0 2 0	Understøp av stein i fundament.	1		2018	150	
	Utglidning av flere stein i vegg i sørøst.	51 Utglidning 30 Utførelsesfeil	0 0 2 0	Understøp av stein i vegg i sørst.	1		2018	110	
	Flere steder slår mørtel i steinfuger fra i vegg i nord og sør.	90 Annen skade/mangel 82 Følgeskade	0 0 2 0	Mørtelfuger utsettes i nord og sør.	1		2018	40	
D Overbygning	D1 Plate (hovedbæresystem) Brudekke er gjenerelt i god stand uten synlige skader.	Ikke aktuell Ikke aktuell	0 0 0 0		1				

Enkel inspeksjon

10-11-2016

29 K-29	Guriby bru Guribu bru	Veinavn 1006 Lommedalsveien	km 0,0000	Brubestyrer Bærum Kommune Hovedkarakter 1	Utført dato/av tekniker 15-09-2016 Sweco A/S/DKMDAJ	Neste inspeksjon 2020			
Skadebeskrivelse, årsak og plassering		Skadetype Skadeårsak	Skadegrad B T V M	Vedlikeholdstiltak	Antal foto	Spesi al- insp.	Anbef. rep.år	Pris 1000 kr	Låst rep. år
E Brudekke/Slitelag	E2 Slitelag/fuktisolasjon	71 Sporslitasje	0 2 0 0	Se nedenfor.	1				
Sporslitasje ca. 5 - 15 mm.		81 Normal nedbrytning /slitasje							
Flere huller (2-4cm dyp) i slitelag, spesielt mod vest.		73 Krakelering/hull	0 2 0 0	Fresing og legging av nytt slitelag.	1		2018	60	
		30 Utførelsesfeil							
H Utstyr	H11 Lager m/lageravsats	83 Manglende opprydding /fjerning	0 0 2 0	Opprydning ved lager i sør.	2		2018	5	
Manglende opprydning ved lager i sør.		30 Utførelsesfeil							
H Utstyr	H15 Rekkverk	13 Deformasjon	0 0 1 0		1				
Føringsskinne med deformation i sørøst på grunn av påkjørsel.		71 Påkjørsel							

Enkel inspeksjon - fotos

10-11-2016

29
K-29

Guriby bru
Guribu bru



Fotoref.
201602040.JPG

A Felleskostnader
Oversikt brua, sett fra sør.

A Felleskostnader



Fotoref.
201602048.JPG

A Felleskostnader
Oversikt brua, sett fra vest.

A Felleskostnader

Enkel inspeksjon - fotos

10-11-2016

29
K-29

Guriby bru
Guribu bru



B Grunnen

B4 Fylling

Tre veltet og setter opp av brua i sørvest.

Fotoref.

201602047.JPG



C Underbygning

C12 Vegg

Unnerskylning av vegg i sør.

Fotoref.

201602054.JPG

Enkel inspeksjon - fotos

10-11-2016

29
K-29

Guriby bru
Guribu bru



Fotoref.
201602052.JPG

C Underbygning
Utglidning av flere stein i vegg i sørøst.

C12 Vegg



Fotoref.
201602050.JPG

C Underbygning
Flere steder slår mørtel i steinfuger fra i vegg i sør.

C12 Vegg

Enkel inspeksjon - fotos

10-11-2016

29
K-29

Guriby bru
Guribu bru



Fotoref.
201602049.JPG

D Overbygning
Underside brudekke.

D1 Plate (hovedbæresystem)



Fotoref.
201602044.JPG

E Brudekke/Slitelag
Sporslitasje ca. 5 - 15 mm.

E2 Slitelag/fuktisolasjon

Enkel inspeksjon - fotos

10-11-2016

29
K-29

Guriby bru
Guribu bru



E Brudekke/Slitelag
Hull i slitelag i nordvest.

E2 Slitelag/fuktisolasjon

Fotoref.
201602043.JPG



H Utstyr
Manglende opprydning, (polystyren), ved lager i sør.

H11 Lager m/lageravsats

Fotoref.
201602057.JPG

Enkel inspeksjon - fotos

10-11-2016

29
K-29

Guriby bru
Guribu bru



Fotoref.
201602056.JPG

H Utstyr
Manglende opprydning, (polystyren), ved lager i sør.
H11 Lager m/lageravsats



Fotoref.
201602041.JPG

H Utstyr
Føringsskinne med deformasjon i sørøst.

H15 Rekkverk